(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-163182 (P2001-163182A)

(43)公開日 平成13年6月19日(2001.6.19)

(51) Int.Cl.7

B60R 22/46

識別記号

ΡI

テーマコード(参考)

B60R 22/46

3D018

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 13 頁)

(21)出贈番号

特職平11-352902

(71)出版人 000108591

タカタ株式会社

(22)出顧日

平成11年12月13日(1999.12.13)

東京都港区大本木1丁目4番30号

(72) 発明者 三科 丞町

東京都港区六本木1丁目4番30号 タカタ

株式会社内

(72)発明者 金森 靖

東京都港区六本木1丁目4番30号 タカタ

株式会社内

(74)代理人 100100413

弁理士 波部 温


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ブリテンショナ

(57)【要約】

【課題】 プリテンショナ作動後に、シートベルトリトラクタの動作が妨げられることのないよう改良を加えたプリテンショナを提供する。

【解決手段】 プリテンショナ10は、ボール20を収納するパイプ21を中心に構成されている。このパイプ21は、ベース41の挿通孔42aの回りを囲むように湾曲している。パイプ21の最後の案内部21jの先(先端)には、先端開口21bが開いている。案内部21jは、断面形状がパイプの円環の一部のみからなる形状となっており、変形しやすくなっている。プリテンショナ10の作動後にEA機構7が作動し、ボール20をパイプ21内に押し戻そうとする動作が生じると、ボール20が押される力を受けて、パイプ21の最後の案内部21jが屈曲する。これによって、ボール20の通路が広がり、ボール20がレバー33間に残留していても、ケース17の方向に排出される。

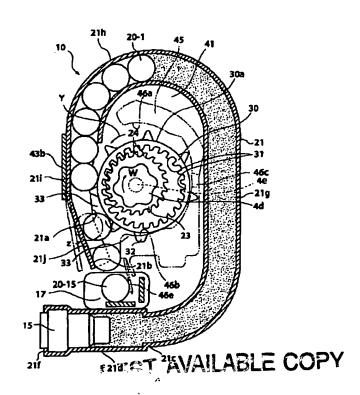

!(2) 001-163182 (P2001-16場8

【特許請求の範囲】

【請求項1】 緊急時にシートベルトの巻取軸を巻き取り方向に回転させてベルトにプリテンションを与えるプリテンショナであって;ガスジェネレータと、

このガスジェネレータの発生するガスによって加速される一連の複数の部材を備える駆動体と、

この駆動体を案内する通路と、

上記駆動体の各部材が当たって回転駆動力を与える複数 の駆動点(レバー等)を有する上記卷取軸に連結される 回転部材と、を備え、

プリテンショナ作動後に、上記回転部材の駆動点近辺に 残留している駆動部材を排出しやすくする機構を備える ことを特徴とするプリテンショナ。

【請求項2】 上記ベルトに所定値以上の張力がかかった場合に、上記巻取軸を徐々にベルト引き出し方向に回転させるエネルギ吸収機構が付設されており、

プリテンショナ作動後にエネルギ吸収機構が作動する際に、上記通路の一部が変形又は脱落することを特徴とする請求項1記載のプリテンショナ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、乗員を車両等のシートに拘束するシートベルト装置に組み込まれて、シートベルトの巻取軸を緊急に巻き取り方向に回転させるプリテンショナに関する。特には、プリテンショナ作動後に、シートベルトリトラクタの動作が妨げられることのないよう改良を加えたプリテンショナに関する。

[0002]

【従来の技術】PCT国際公開WO95/27638には、新たな方式のプリテンショナが開示されている。図14(a)はこのプリテンショナの分解斜視図であり、図14(b)は同プリテンショナのドライブホイルの詳細図である。なお、このプリテンショナは、シートベルトを巻き取るシートベルトリトラクタ(図示されず)に付設されている。

【0003】このプリテンショナは、図14(a)に示すように、シートベルトの巻取軸101に取り付けられる一対のドライブホイル片103、104を備えている。一方のドライブホイル片103は巻取軸101に固着されている。他方のドライブホイル片103はギア106を介して巻取軸101に組み付けられる。両ドライブホイル片103、104が対向して配置されることにより、図14(b)に示すようなドライブホイル105が構成される。ドライブホイル片103、104の対向面には、周方向に沿って複数の凹部103a、104aが形成されている。これら凹部103a、104aは、両ドライブホイル片103、104が対向したとき、カップ状(ほぼ半球面状)の凹部100と溝110とを構成する。

【0004】ドライブホイル片103、104の間には

ソードボックス114が設けられている。同ソードボックス114は、カップ(ケーシング)112とともにリトラクタハウジング(図示されず)に取り付けられている。ソードボックス114には、突片状のガイド116、117は、ドライブホイル105の溝110内に位置するようになっている。

【0005】カップ112の内側には、U字状のチューブ118が設けられている。同チューブ118は、ソードボックス114の外周を囲うように位置する。このチューブ118には、ガイド116、117間の空間と向かい合う位置に、開口118aが形成されている。チューブ118の一端部(基端部)にはガスジェネレータ115が設けられている。チューブ118の他端部(先端部)は、カップ112に形成されたスロート部119に係合される。このチューブ118内には、ドライブホイル105を駆動するためのマスボール120が収納されている。同マスボール120は、複数の連なった球状体からなる。マスボール120の基端部(ガスジェネレータ115に近い側の端部)には、ピストン121が設けられている。

【0006】上記したプリテンショナの作用を図13及び図14を参照しつつ説明する。図13(a)はプリテンショナの作動前の状態を示す図であり、図13(b)はプリテンショナの正常作動時の状態を示す図であり、図13(c)はプリテンショナの異常作動時の状態を示す図である。図13(a)の状態(プリテンショナの作動前)からガスジェネレータ115が作動すると、発生したガスによりチューブ118内のマスボール120が、図13(b)に示すように、開口118 aから突き出てドライブホイル105の歯105aの側部に当たる。このとき、マスボール120の力は、ドライブホイル105に対してベクトルαの方向に作用し、ドライブホイル105に対してベクトルαの方向に作用し、ドライブホイル105に対してベクトルαの方向に作用し、ドライブホイル105を回転させる力となる。

【0007】隣り合うドライブホイルの歯105aの間の凹部105bは、マスポール120の寸法に対応する半球状をしているため、凹部105bと複数のマスポール120とが順次噛み合って、ドライブホイル105が回転する。このドライブホイル105の回転と同時に巻取軸101も回転し、ベルトが巻取方向に巻き取られる。

【0008】ところが、このプリテンショナにおいては、ドライブホイル105及び巻取軸101の回転が正確に行われない場合がある。すなわち、図13(c)に示すように、高速で押し出されたマスボール120が、ドライブホイルの歯105aの頂部Xの真上に当たる場合がある。このとき、マスボール120からドライブホイル105への力はベクトルβの方向(すなわちドライブホイル105の軸心に向かう方向)に作用する。この

場合には、マスボール120の力がドライブホイル10 5の回転トルクとして作用しないことになる。したがって、ベルトが確実に巻き取られない可能性がある。

【0009】この問題を解決すべく、本発明者らは特顯 平11-262104号において、新たなプリテンショナを提案した。その提案のポイントは、以下である。

- (1) 巻取軸101とドライブホイル(第1回転部材) 105間に、プリテンショナ作動時にのみつながるクラッチを入れる。
- (2) プリテンショナ作動前から先頭のマスボール(駆動体)120をドライブホイル105の歯(駆動点)105aに適正な形態で当てておく。

【0010】上記提案によれば、マスボール120の先頭の部材は、ドライブホイル105の歯105aに実質的に接触しているので、ガスジェネレータ作動後即座にドライブホイール105の歯105aを押すことができる。したがって、マスボール120とドライブホイル105との噛み合い不良が起こらず、プリテンショナの作動がより確実になる。

【0011】しかしながら、ブリテンショナ作動後について考えると、特に巻取軸回動型のエネルギ吸収機構(EA機構ともいう)を有するシートベルトリトラクタにおいて、次のような現象が起こる可能性がある。すなわち、車体に大きなGが働いてブリテンショナが作動した後に、乗員が慣性力で前方に移動すると、ベルトが延び出そうとする。このときEA機構が作動し、巻取軸が、ある抵抗トルクを維持しながらベルト引き出し方が、ある抵抗トルクを維持しながらベルト引き出し方では徐々に回動する。そのとき、図13においてドライブホイル105は時計回りに回動し、マスボール120はチューブ118内に押し戻される形となる。その際に、マスボール120がロックぎみとなって抵抗力をドライブホイル105に与えると、巻取軸101の回動抵抗トルクが規定の値より高くなって、ベルト張力が高くなるおそれがあり好ましくない。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので、プリテンショナ作動後に、シートベルトリトラクタの動作が妨げられることのないよう改良を加えたプリテンショナを提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段、作用及び発明の実施の形態】上記課題を解決するため、本発明のプリテンショナは、 ガスジェネレータと、 このガスジェネレータの発生するガスによって加速される一連の複数の部材を備える駆動体と、 この駆動体を案内する通路と、 上記駆動体の各部材が当たって回転駆動力を与える複数の駆動点(レバー等)を有する上記巻取軸に連結される回転部材と、を備え、 プリテンショナ作動後に、上記回転部材の駆動点近辺に残留している駆動部材を排出しやす

くする機構を備えることを特徴とする。

【0014】プリテンショナの作動後に、ボール等の駆動部材が駆動点近辺に残留していても、その駆動部材を容易に排出できるため、回転部材ひいては巻取軸の動きを妨げるようなことはない。

【0015】上記ベルトに所定値以上の張力がかかった場合に、上記巻取軸を徐々にベルト引き出し方向に回転させるエネルギ吸収機構が付設されている場合には、プリテンショナ作動後にエネルギ吸収機構が作動する際に、巻取軸のベルト引き出し方向への回転に伴い、上記回転部材の駆動点が上記駆動部材を上記通路中に戻そうとする動作が生じる。このようなエネルギ吸収機構が装備されている場合、上記駆動部材を排出しやすくする機構として、上記動作が生じた場合に、上記通路の一部が変形又は脱落して駆動部材が通路外に排出されやすく構成することができる。

【0016】以下、図面を参照しつつ説明する。まず、本実施の形態のプリテンショナを有するシートベルトリトラクタの全体構成例を説明する。図8は、本実施の形態のプリテンショナを有するシートベルトリトラクタの全体構成例を示す分解斜視図である。

【0017】図8に示すシートベルトリトラクタ1は、 大きく分けて、以下の各部からなる。(1)フレーム 2。(2)ベルト3を巻き取る軸であるリール4。

(3)フレーム2の一側面に配設された、緊急ロック作 動時にリール4のベルト引き出し方向への回転を阻止す るロック手段5。(4)ロック手段5を車両の衝突時に 作動させる緊急ロック機構6。(5)衝突時等の大減速 時にロック手段5の作動によりベルト3の引き出しが阻 止されたとき、同ベルト3の荷重を制限するエネルギ吸 収機構(EA機構)7。(6)車両減速度を検知する減 速検知手段8。(7)リール4をベルト巻き取り方向に 付勢するリターンスプリング9。(8)衝突時にリール 4を瞬時にベルト巻き取り方向に回転させるプリテンシ ョナ10.これら各部のうち、プリテンショナ10の駆 動部材排出機構を除く各部の詳細については、特願平1 1-262104号に詳細に開示してある。また、その 他に、さまざまな方式のものを適用することができる。 【0018】 このシートベルトリトラクタにおけるプリ テンショナ及びEA機構に関連する部分について説明す る。図9は、本発明の一実施の形態に係るプリテンショ ナ及びそれと連結されたリールの構成を示す斜視図であ る。リール4は、ベルト3を巻き取るベルト巻き取り部 4 aと、このベルト巻き取り部4 aの両端のフランジ部 4 b、4 cを有する。リール4の図の左側のフランジ部 4 bの左側には、外周面が断面6角形の6角軸部4 dが 突設されている。なお、同外周面は断面6角形ではな く、セレーション形状や6歯又は7歯又はその他の歯数 のスプライン形状とすることもできる。この6角軸部4 dには、ピニオン23が嵌合される。さらに、この6角 軸部4 dの先には、ばね付勢力付加軸4 eが突設されている。組み立て状態において、6角軸部4 dは図8に示すフレーム2の側壁50から図の左方向に突出する。ばね付勢力付加軸4 eは図9に示すリターンスプリング9のブッシュシャフト71内に挿入され、リターンスプリング9のばね付勢力が加えられる。

【0019】リール4の図の右側のフランジ部4cの右側には、スプールリング支持軸部4gが形成されている。この軸部4gの外周には所定数(図示例では6個)の突部4fが形成されている。軸部4gは、組み立て状態において、図8に示すフレーム2の側壁51から図の右方向に突出し、スプールリング64を相対回転不能に支持する。

【0020】リール4の中央には、軸方向に延びる穴4hが穿設されている。この穴4hは、図示されないが図の左の6角軸部4dの内部にまで延びており、この6角軸部4dに位置する部分(つまり、6角軸部の内周面)も断面6角形となっている。そして、フランジ部4bまでの穴4hの部分は比較的大きな穴とされており、フランジ部4bから6角軸部4d側の部分は比較的小さな穴とされている。穴4hの奥は、6角軸部4dの端部の側壁によって閉塞されており、この側壁からばね付勢力付加軸4eが突設されている。

【0021】図8に示すEA機構7のトーションバー62は、リール4の穴4h(図9)内に挿入されており、その端部の6角軸部62aが、リール穴4hの奥の6角穴(図示されず)に嵌合している。したがって、通常時は、トーションバー62とリール4は相対回動不能に連結されている。

【0022】図8に示す減速検知手段8、ロック手段5及び緊急ロック機構6は、車両衝突時等の異常減速時に作動し、トーションバー62と一体のロッキングベースの回転をロックする(車体に固定されているフレーム2に対して回動不能とする)。すると、トーションバー62を介してリール4の回転もロックされる。しかし、慣性力で前に移動する乗員の体に引かれてベルト3の張力が一定値以上となると、トーションバー62が捩れ塑性変形を起し、徐々にリール4がベルト引き出し方向に回動し、ほぼ一定の張力がかかった状態でベルト3が引き出される。このような作用によって、乗員の体の慣性エネルギが吸収される。

【0023】次に、アリテンショナ10について説明する。図1~7は、本発明の一実施の形態に係るアリテンショナの構成と作動順序を示す図である。図1は、本発明の特徴事項である、アリテンショナ作動後のボール排出機構の動作を示す正面断面図である。図2は、ボール排出機構の他の変形例を示す正面図である。図3は、ボール排出機構の他の変形例を示す正面図である。図4は、作動前の状態を示す正面断面図である。図5はガスジェネレータ発火直後の状態を示す正面断面図である。図6は

ベルト巻き取り開始直後の状態を示す正面断面図である。図7はベルト巻き取り中の状態を示す正面断面図である。さらに、図10は、本発明に係るプリテンショナのパイプ、ベース及びギアホルダの詳細を示す斜視図である。図11は、図13のギアホルダの詳細を示す斜視図である。

【0024】図8に示すように、プリテンショナ10 は、駆動体部材であるボールを収納するパイプ21を中 心に構成されている。このパイプ21は、ベース41に 組み付けられた状態で、フレーム2の側壁50外側に取 り付けられる。ベース41は、図10に最も良く示すよ うに、平板状をした基板42を備えている。この基板4 2のほぼ中心位置には挿通孔42aが形成されており、 外周寄りの位置には取り付け孔42cや42dが形成さ れている。 挿通孔42aにはリール4のばね付勢力付加 軸4e(図9参照)が挿通される。取り付け孔42cや 42dには、ベース41とリターンスプリング9を一体 に固定するためのねじ44(図8参照)が螺入される。 【0025】基板42の周縁には複数のガイド板43 a、43b等が一体的に設けられている。各ガイド板 は、基板42に対してほぼ垂直に立ち上がっている。ガ イド板43aや43fの先端部は外側に折り返されてお り、この折り返し部分にそれぞれ取り付け孔43a'や 43f'が形成されている。各取り付け孔43a'等に は、ベース41をフレーム2の側壁50に固定するため のリベット49 (図8参照) もしくはボルト (スクリュ ー) が挿入される。なお、図1、図4~図7において、 基板42の各部形状の大部分は省略されている。

【0026】プリテンショナ10のパイプ21の内側には、図4や図11に示すように、ほぼコ字状をしたギアホルダ45が嵌合されている。ギアホルダ45は、図11に最も良く示すように、屈曲変形可能な樹脂材からなる側板47及び背板46を備えている。側板47は背板46の一端からフランジ状に内側に張り出している。側板47の内側面上には、対向する2ヶ所の位置に、各々2本のピン25、26が植設されている。ピン25、26は、プリテンショナ作動前の状態(図4)において、リングギア30のレバー33を挟持する。側板47の内周辺46aや46bは、図4に示すようにプリテンショナ作動前の状態においてリングギヤ30の外周面30bと接している。

【0027】背板46のコの字状の中央部には、ヒンジ部46cが設けられている。ヒンジ部46cには孔が形成されている。この孔はリングギア30のレバー先端の干渉を避けるためのものである。ヒンジ部46cにおいて、ギアホルダ45は、プリテンショナ作動直後(図5の状態)に屈曲する。その結果、リングギア30の保持が解除される。

【0028】図10に最も良く示すように、上記ベース 41に固定されたパイプ (通路) 21は、鋼管を曲げ加 工したもの(一例)である。このパイプ21は、ベース41の挿通孔42aの回りを囲むように湾曲している。パイプ21は、図4等に示すように、図の下側の基端21cから右上に約90°湾曲して直線部21gへとつながり、さらに図の上部の半円部21hへとつながっている。半円部21hの先は、図の下方に向う案内部21iがつながっており、さらにその先にやや内側に傾斜した案内部21jがつながっている。この最後の案内部21jの先(先端)には、先端開口21bが開いている。案内部21jは、断面形状がパイプの円環の一部のみからなる形状となっており、変形しやすくなっている。なお、案内部21jのボール排出機構としての作用については後述する。

【0029】パイプ21の最後の案内部21jは、図2に示すように、先端に塑性変形する部材(例えばアルミブロック等)21j、を組み込んで構成してもよい。又は、図3に示すように、パイプ21の案内部21iと最後の案内部21j"を別体に構成することもできる。この場合、案内部21j"を別体に構成することもできる。この場合、案内部21j"は、弾性変形する部材(例えば板ばね又は塑性変形する部材(一例アルミブロック)等)から形成するのがよい。なお、これら図2及び図3に示す先端部材21j、、案内部21j"のボール排出機構としての作用についても後述する。

【0030】図4等に示すように、パイプ21の先端開口21b寄りの案内部21i、21jの内側には、リングギア30が介入可能なように切り欠かれた切欠部21aが設けられている。切欠部21a内には、リングギア30のレバー32、33が入り込める。パイプ21が湾曲していることで、プリテンショナ10の外形寸法全体が小さくてすむ。また、パイプが直線状に限るものに比べて、設計自由度が高くなっている。なお、パイプ21は、三次元的に湾曲させるなど、他の様々な形状に湾曲することもできる。

【0031】このパイプ21の基端部21cには、パイプ21よりもやや太くなったパイプ状の圧力容器21d が接続されている。この圧力容器21d内にガスジェネレータ15が収納されている。このガスジェネレータ15は、車両の衝突時等に図示せぬ衝突検知手段から発信される検知信号に基づき火薬に点火し、ガス圧をパイプ21内に供給する。同ガスジェネレータ15は、圧力容器21d内に収められた後に、フランジ部21fを外側からかしめることにより固定されている。

【0032】引続きプリテンショナ10について説明する。図9に示すリール4の6角軸部4dは、図8に示すフレーム2の左側の側壁50を貫通する。この6角軸部4dの外周には、ピニオン23が固定されている。このピニオン23は、外周の全周にわたって一様に外歯24を備えている。このピニオン23の外周域には、図4に示すようにリングギア30が配置されている。リングギ

ア30の内周面には、ピニオン23の外歯24と噛合可能な内歯31が全周にわたって形成されている。なお、プリテンショナ作動前の状態(図4)では、ピニオン23の外歯24とリングギヤ30の内歯31とは噛み合っていないが、作動開始直後(図5)に噛み合う。このピニオン23の外歯24と、リングギア30の内歯21は周方向に傾いており、円滑に噛み合い可能な歯形をしている。

【0033】リングギア30の外周面には、外方に向け て張り出した突起状のレバー(駆動点)32、33が、 所定間隔おきに複数形成されている。これらレバーのう ちの1つ(符号32)は、突起の頂部が他のレバー33 に比べて特に広くフラットに形成されている。これら隣 り合うレバー32、33の間には、台形状の谷が構成さ れる。この谷は、後述するボールに係合可能である。 【0034】ギアホルダ45に植設された各2本のピン 25、26は、リングギヤ30の軸芯をはさんで対向す る2コのレバー33をそれぞれはさみ込んでいる。これ により、リングギア30はギアホルダ45内の定位置に 保持されている。そして、リングギア30の内周径は、 ピニオン23の外周径より大きく形成されているので、 通常時(図4の状態)において、リングギア30の内歯 31とピニオン23の外歯24との間には、クリアラン スが確保されており、両者は噛み合っていない。そのた め、リール4はプリテンショナ10の存在にも拘らず自 由に回転可能である。これがピニオン23とリングギヤ 30からなるクラッチ機構が切り離されている状態であ る.

【0035】このプリテンショナ10のパイプ21内には、図4等に示すように、複数個(図では15個)のボール20が装備されている。このうち、ガスジェネレータ15に最も近いボール20-1を除く他のボール20-2~20-15はアルミニウム製の球状体である。これらボール20-2~20-15の外径は、パイプ21の内径より若干小さくなっており、比較的クリアランスがある(例えばボール外径10.6mmに対してクリアランス0.4mm)。そして、先頭のボール20-15は、リングギア30のレバー32に実質的に接触している。

【0036】一方、ガスジェネレータ15に最も近い側のボール20-1は、シリコンゴム等の樹脂製である。 同ボール20-1は、ガスジェネレータ15発火後にガス圧を受けるピストンの役割を果たす。このボール20-1は、ガスの射出後に変形して拡がることによりパイプ21内面に接し、ガスを先頭側に漏らさないシールの役割も果たす。

【0037】ガスジェネレータ15発火後にボール20 がレバー32及び33を押すと、ギア位置決めピン2 5、26が破断して、リングギア30は回転しながら図 4の右方向に移動する(詳しくは図5~7参照しつつ後 述する)。パイア21の先端開口21bの先には、ケース17が設けられている。同ケース17は、パイプ21の外に射出されたボール20を収容するためのものである。ケース17により、パイプ21から射出されたボール20は一か所に集められる。

【0038】次に、図4~7を参照して、上記の構成を有するシートベルトリトラクタ1におけるブリテンショナ10の緊急巻き締め時の作用について説明する。ブリテンショナの非作動時(通常時)においては、図4に示すように、リングギア30は、ギアホルダ45のピン25、26と内接面46a、46bによりケーシング内部で定位置に保持されており、リングギア30とピニオン23は噛み合っていない。また、EA機構7のトーションバー62とリール4は相対回動不能に連結されている。

【0039】この後、車両の衝突状態が検知されると、ガスジェネレータ15に検知信号が送信される。この検知信号により、図5に示すように、ガスジェネレータ15が発火し、パイプ21内にガス圧(砂地模様で表示)を供給する。このガス圧により、最もガスジェネレータ15寄りのボール20-1がピストンの役割を果たして押される。この押圧力により順次複数のボール20が押されて、押圧力は最も先頭のボール20-15(リングギア30のレバー32に接触しているボール)に伝達される。

【0040】ボール20の押圧力によりリングギア30に押圧力がかかり、ピン25、26(図4参照)が剪断される。このため、リングギア30が図5のX方向に移動し、リングギア30の内歯31とピニオン23の外歯24が噛み合う。このとき、ギアホルダ45は、リングギア30の回転により上部が押し上げられるためにヒンジ部46cより屈曲し、リングギア30は自由に回転できる

【0041】リングギヤ30は、上記のようにピニオン23の軸芯方向に移動するとともに、ボール20がレバー32を押す力によって同軸芯周りに回転する。リングギア30が動き始める前の時点で、先頭のボール20-15がリングギア30のレバー32に回転力を与えられる姿勢で接触しているため、レバー32はロックすることなく確実に回転し始める。

【0042】さらに、ガス圧を受けてボール20が順次押し出されると、各ボール20はリングギア30のレバー33間の谷に順次係合する。ボール20-2~20-15とパイプ21の間にはクリアランスがあるのでボールはスムーズに進む。これらボール20が順次係合することにより、リングギア30は図5~7に示すようにソ方向に回転する。ビニオン外歯24とリングギヤ内歯31は噛み合っているので、リングギア30の回転はピニオン23に伝達され、双方が連動して回転する。このとき、リングギア30の内歯31の数よりピニオン23の

外歯の数が多いので、増速作用が生じ、ピニオン23は リングギヤ30よりも早い角速度で回転する。

【0043】さらにピニオン23には、リール4の6角 軸部4 dが固着されているので、リール4は回転してべ ルト3が瞬時にある長さだけ巻き取られる。これによ り、リール4外周に巻かれたベルト3の巻きだるみスラ グが取られ、ベルトが巻き締まる。なお、上記増速作用 によりリール4のプリテンショナ作動時の回転角はリン グギア30の回転角よりも大きくなり、プリテンショナ 10によるシートベルトの引き込み長さも長くなる. 【0044】次に、図1を参照しつつプリテンショナ1 0の作動後の作用について説明する。このようなプリテ ンショナ10の作動後に、慣性力で前に移動する乗員の 体に引かれてベルト3が引き出されようとし、このベル トの張力が一定値以上になると、EA機構7(図8参 照)が作動し、同機構7のトーションバー62aが捩れ 変形を起す。すると、徐々にリール4がベルト引き出し 方向に回動(図1の矢印W方向)し、ほぼ一定の引力を かけながらベルト3が引き出される。このリール4のベ ルト引き出し方向Wへの回転に伴い、ピニオン23及び リングギア30も同方向に回転しようとする。このリン グギア30の回転によって、レバー33間の台形状の谷 に係合しているボール20をパイプ21内に押し戻そう とする動作が生じる。このときにボール20がロックぎ みとなって抵抗力をリングギア30に与えると、リール 4の回動抵抗トルクが規定の値より高くなって、ベルト 3の張力が高くなるおそれがある。

【0045】このような動作が生じた場合には、ボール20が押される力を受けて、パイプ21の最後の案内部21jが図1の矢印乙方向に屈曲する。この屈曲によって、案内部21jは、図1の一点鎖線で示す位置に移動する。その結果、ボール20の通路が広がることによって、ボール20がレバー33間に残留していても、ボール20はケース17の方向に排出される。したがって、ボール20がリングギア30及びリール4の動きを妨げることはない。

【0046】図2に示すように、パイプ21の最後の案内部が、先端部材21 j を組み込んで構成したものである場合、ボール20をパイプ21内に押し戻そうとする力(図2の矢印α方向)が生じると、先端部材21 j が図2に一点鎖線で示す位置に塑性変形する。この先端部材21 j の塑性変形に伴い、ボール20は図2の矢印β方向に弾かれるので、この場合もボール20は容易に排出される。

【0047】図3に示すように、パイプ21の案内部2 1 j **を別体に弾性部材から構成したものである場合、 ボール20をパイプ21内に押し戻そうとする力(図3 の矢印α方向)が生じると、案内部21 j **が図3に一 点鎖線で示す位置に弾性変形する。この案内部21 j ** の弾性変形に伴い、ボール20は図3の矢印8方向に弾 かれる。したがって、上記と同様に、この場合もボール 20は容易に排出される。

【0048】パイプ21の先端開口21bから押し出されたボール20は、図1、図7に示すようにケース17内に収められる。なお、パイプ21の先端開口21bは、プリテンショナ作動前はギアホルダ45のヒレ46eで閉じられているが、プリテンショナ作動後にボール20で押されることで開く。

【0049】さらに、図12を参照しつつ本発明の他の実施の形態に係るプリテンショナ及びシートベルトリトラクタについて説明する。図12は、他の実施の形態に係るプリテンショナ及びシートベルトリトラクタの構成を示す断面図である。この図のプリテンショナ・シートベルトリトラクタは、図1~11のプリテンショナ・シートベルトリトラクタに様々な改良を加えたものである。

【0050】図12に示すシートベルトリトラクタ310は、上記シートベルトリトラクタ1に対して、主に次の各部材が異なる。

(1) カバー301

. .

このカバー301は、上記シートベルトリトラクタ1においてベース41に相当する部材であるが、形状が相当異なっているとともに、ボールケース等の部品も複合化してある。なお、詳細については後述する。

(2) ガイドブロック318

ガイドブロック318は、上記シートベルトリトラクタ1においてパイプ21の最後の案内部21j(又は図2の21j'、図3の21j")に相当する部材である。なお、パイプ321は、図1等に示すパイプ21とほぼ同様のものである。パイプ321は、基端321c、案内部321g、半円部321h、案内部321i、先端開口321bを有する。パイプ321においては、ボール320-1とガスジェネレータ15間に、ボール320-1を先端方向に付勢するコイルスプリング399が組み込まれている。

【0051】カバー301について詳しく説明する。カバー301は、アルミニウムダイカスト製の部材であって、平板状をした基板312を備えている。この基板312のほぼ中心位置には挿通孔312aが形成されている。この挿通孔312aにはリールのばね付勢軸304dが挿通される。さらに、基板312には、3個の取り付け孔342b等が形成されている。これら取り付け孔342b等が形成されている。これら取り付け孔42b等には、カバー301にリターンスプリング9を固定するためのねじ44(図8とほぼ同様のもの)が差し込まれる。なお、この基板312においては、パイプ321が取り付けられる側の面をパイプ側の面と呼び、リターンスプリング9が取り付けられる側の面をスプリング側の面と呼ぶ。

【0052】 基板312のパイプ側の面には、大別して2箇所にパイプガイド411、413が設けられてい

る。各パイアガイド411、413は、基板312のパイプ側の面から突出するように一体成形されている。パイアガイド411は、パイプ321上部の半円部321hの内側をガイドする。パイプガイド413は、パイプ321の案内部321gの始端部分の内側をガイドする。これらパイプガイド411、413には、取り付け孔412等が形成されている。これら取り付け孔412等には、カバー301をフレームの側壁等(図8参照)に固定するためのリベット49(図8とほぼ同様のもの)が挿入される。

【0053】基板312のパイプ側の面下辺寄りにおいて、パイプガイド411と413間には、ボールケース317が形成されている。図8のケース17は、ベース41に対してリベット49により取り付けられていたが、本実施例のボールケース317は、基板312と一体に形成されている。ボールケース317は、パイプ321の外に射出されたボール320を収容するためのものである。同ケース317により、パイプ321から射出されたボール320は一か所に集められる。

【0054】次に、ガイドブロック318について説明する。ガイドブロック318は、アルミニウムダイカスト製部材である。同ガイドブロック318は、パイプ321の終端に組み込まれるとともに、カバー301とフレームの側壁等(図8参照)間においてピン319により固定されている。ガイドブロック318は、滑らかなカーブ状の通路面318aを有する。この通路面318aは、パイプ321の案内部321iとボールケース317間のボール320の通路の一部を構成する。

【0055】このガイドブロック318は、ボール32 0をパイプ321内に押し戻そうとする動作が生じた場合に、ボール320が押される力を受けて、その端部3 18bが塑性変形する。これにより、ボール320の通路が広くなり、ボール320は排出されやすくなる。したがって、本実施例の場合も、ボール320がリングギア及びリールの動きを妨げることはない。

【0056】以上、プリテンショナの例を図面を参照しつつ説明したが、本発明はこれらの例に限定されるものではなく、様々な改変が可能なことはもちろんである。例えば、ガイドブロック318をアルミニウムダイカスト製部材としているが、その他負荷時に適度に変形可能な部材であればよく、アルミニウムにこだわる必要はない。また、ボールの押す力による変形は、塑性変形に限らず弾性変形や破壊であってもよい。


[0057]


【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明によれば、プリテンショナ作動後に、シートベルトリトラクタの動作が妨げられることのないプリテンショナを 提供することができる。


【図面の簡単な説明】


!(8) 001-163182 (P2001-16場8


【図1】本発明の特徴事項であるプリテンショナ作動後	21 パイプ	
のボール排出機構の動作を示す正面断面図である。	21a 切欠部	216 先端開口
【図2】ボール排出機構の変形例を示す正面図である。	21c 基端	21d 圧力容器
【図3】ボール排出機構の他の変形例を示す正面図であ	21g 直線部	21i、21j、2
å.	1 j ″ 案内部	
【図4】作動前の状態を示す正面断面図である。	21j′ 先端部材	21f フランジ部
【図5】ガスジェネレータ発火直後の状態を示す正面断	21h 半円部	
面図である。	23 ピニオン	
【図6】ベルト巻き取り開始直後の状態を示す正面断面	2.4 外歯	
図である。	25、26 ピン	
【図7】ベルト巻き取り中の状態を示す正面断面図であ	30 リングギア	30b 外周面
ઢ.	32、33 レバー	
【図8】本実施の形態のプリテンショナを有するシート	41 ベース	
ベルトリトラクタの全体構成例を示す分解斜視図であ	4.2 基板	
5.	42a 挿通孔	42c、42d 取
【図9】本発明の一実施の形態に係るプリテンショナ及	り付け孔	
びそれと連結されたリールの構成を示す斜視図である。	43a~43h ガイド板	
【図10】本発明に係るプリテンショナのパイプ、ベー	44 ht	
ス及びギアホルダの詳細を示す斜視図である。	45 ギアホルダ	
【図11】図10のギアホルダの詳細を示す斜視図であ	46 背板	holder de INIVI
ઢ.	46a 内周辺	46 b 侧板内周辺
【図12】本発明の他の実施の形態に係るプリテンショ	46c ヒンジ部	
ナ及びシートベルトリトラクタの構成を示す断面図であ	47 側板	
ઢ.	49 リベット	
【図13】(a)はプリテンショナの作動前の状態を示	50、51 例壁	co crabban
す説明図であり、(b)はプリテンショナの正常作動時	62 トーションバー	62a 6角軸部
の状態を示す説明図であり、(c)はプリテンショナの	72 スパイラルスプリング	
異常作動時の状態を示す説明図である。	100 凹部	
【図14】(a)はこのプリテンショナの分解斜視図で	101 巻取軸	a 14
あり、 (b) はプリテンショナのドライブホイルの詳細	103、104 ドライブホイル片	
図である。	103a、104a 凹部	105a 歯 1
【符号の説明】	105 ドライブホイル	1054 85 1
2 フレーム	05b 凹部	
3 ベルト	106 ギア 110 溝	
4 リール 4 a ベルト巻き取	110 俳	
り部 4 b. 4 c フランジ部 4 d 6角軸部	114 ソードボックス	
	115 ガスジェネレータ	
	116、117 ガイド	
- 0 1111	118 チューブ	
5 ロック手段	118 / 3 / 7 / 118a 開口	
6 緊急ロック機構	120 マスポール	
7 EA機構 8 減速検知手段	121 ピストン	
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	301 カバー	
9 リターンスプリング 10 プリテンショナ	317 ボールケース	
10 プリテンショケ 15 ガスジェネレータ	318 ガイドブロック	318a 通路面
15 ガスシェイレータ 17 ケース	319 ピン	
17 ゲース 20 ボール		
20 W-W		

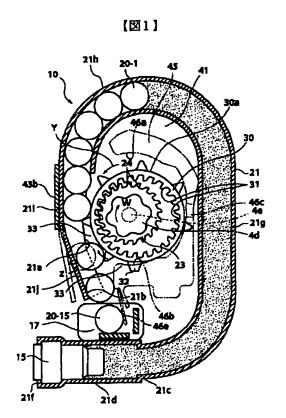


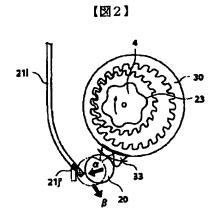

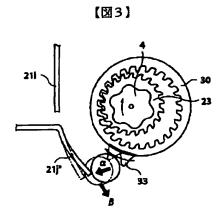

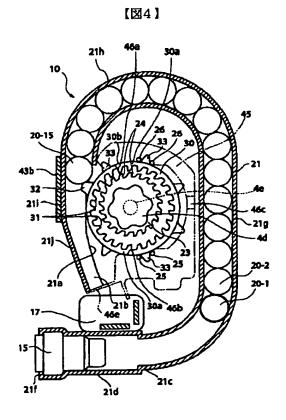


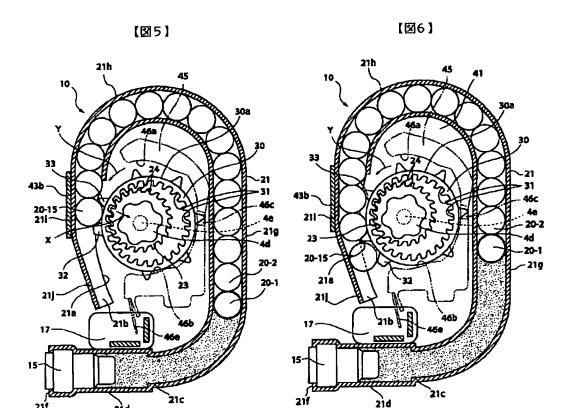

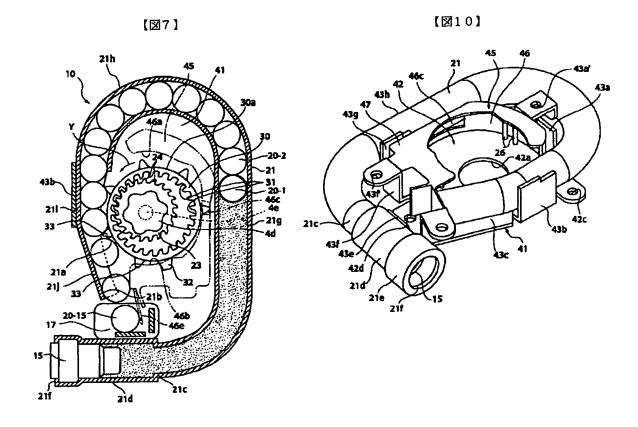


(包1))01-163182(P2001-16場8

【図8】

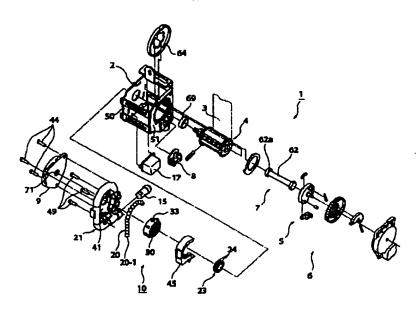

【図9】

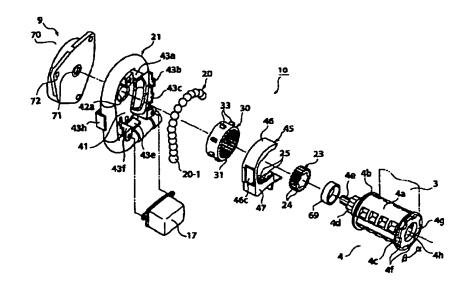

(12) 101-163182 (P2001-16場8

399 J

【図12】 【図11】 320 318 318a 【図13】 (c) (a) **(b)** 105 105 105 【図14】 **(b)** (a) <u>105</u> 103a

(13) 101-163182 (P2001-16頃8

フロントページの続き

(72)発明者 塩谷 昌広

Fターム(参考) 3D018 DA07 MA02

東京都港区六本木1丁目4番30号 タカタ

株式会社内

1/5/1
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

013971620 **Image available**
WPI Acc No: 2001-455833/200149
XRPX Acc No: N01-337894

Pre-tensioner for seat belt in motor has gas generator which pushes and accelerates each ball in a curved pipe to rotates rotation unit connected

with seat belt winding shaft for providing torsion to seat belt

Patent Assignee: TAKATA CORP (TAKA-N) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 2001163182 A 20010619 JP 99352902 A 19991213 200149 B

Priority Applications (No Type Date): JP 99352902 A 19991213

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2001163182 A 13 B60R-022/46

Abstract (Basic): JP 2001163182 A

NOVELTY - A driver provided with several balls (20) in series are accelerated by gas generated by a gas generator (15). A rotation unit connected with the paper winding shaft has several levers (37,33). The balls strike the levers and provide a rotation driving force to the rotation unit which rotates the rotating shaft and provides tension to the seat belt.

DETAILED DESCRIPTION - A pre-tensioner (10) rotates a paper winding shaft of a seat belt in the rolling-up direction in case of an emergency and provides torsion to a belt. The balls are accommodate inside a curved pipe (21). A flexible guide (21j) with a circular cross section is provided at the end of pipe. An opening (21b) is provided at the end of the guide. A mechanism (7) operates after operating the pre-tensioner. When the ball remains between the levers, the guide at the end of the pipe curves for discharge the ball in the direction of a case (17). When the belt is tensioned more than a pre-determined amount the belt is gradually withdrawn by rotating the winding shaft with an energy absorber structure.

USE - For pre-tensioning the seat belt in case of an emergency in motor vehicles.

ADVANTAGE - Improves operation of pre-tensioner so that the operation of a seat belt rotator is not obstructed.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the front sectional view of the operation of the ball discharge mechanism after operating the pre-tensioner.

Mechanism (7)
Pre-tensioner (10)
Gas generator (15)
Case (17)
Ball (20)
Curved pipe (21)

Opening (21b)
Flexible guide (21j)
Lever (33,37)

pp; 13 DwgNo 1/14

Title Terms: PRE; TENSION; SEAT; BELT; MOTOR; GAS; GENERATOR; PUSH; ACCELERATE; BALL; CURVE; PIPE; ROTATING; ROTATING; UNIT; CONNECT; SEAT;

BELT; WIND; SHAFT; TORSION; SEAT; BELT

Derwent Class: Q17

International Patent Class (Main): B60R-022/46

File Segment: EngPI

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☑ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.